

MasterCAM 9.0 软件应用基础

MasterCAM 9.0 是美国 CNC Software Inc. 公司推出的 MasterCAM 系列软件的最新版本。值得一提的是, MasterCAM 9.0 的 Design(设计)模块集 2D 和 3D 的线框、曲面和实体造型于一体, 具有全特征化造型功能和强大的图形编辑、转换处理能力; Mill(制造)模块可生成多种类型的数控加工操作。MasterCAM 9.0 具有的关联性 (Associativity) 特征, 将加工操作和几何图形、工艺参数联系在一起, 即当零件图形或工艺参数被修改时, 加工路径可以方便地自动重新生成 (Update)。

1.1 MasterCAM 9.0 软件的工作流程

MasterCAM 9.0 是典型的 CAD/CAM 软件, 它将 CAD 造型和 CAM 数控编程集成于一个系统环境中, 分步完成零件几何造型、刀具路径生成、加工模拟仿真、数控加工程序生成和数据传输, 最终完成零件的数控机床加工。其工作流程如图 1-1 所示。

从图 1-1 中看出, 可以通过 3 种途径来完成零件造型:

- ① 由系统本身的 CAD 设计模块来建立模型。
- ② 通过系统提供的 DXF、IGES、PRT、PARASLD、DWG 等标准图形转换接口, 将其他 CAD 软件生成的图形转进本系统, 实现图形文件共享。
- ③ 通过系统提供的 ASCII 图形转换接口, 将经过三坐标测量仪或扫描仪测得的实物数据 (XYZ 离散点) 转成本系统的图形文件。

MasterCAM 9.0 软件的工作流程包括 3 个主要处理过程:

- ① 利用 CAD 设计模块, 通过上面叙述的 3 种途径来完成零件造型。
- ② 利用 CAM 制造模块, 选择合适的加工方式、刀具、材料、工艺参数和加工部位, 产生刀具路径, 生成刀具的运动轨迹数据, 这种数据与采用哪一种特定的数控系统无关。生成的刀具运动轨迹, 通过仿真模块进行轨迹模拟。如果使用者不满意, 可以利用刀具轨迹与图形、加工参数的关联性, 进行局部修改, 并立即生成新的刀具轨迹。

③ 生成数控加工程序。由于数控系统有很多种(如 FANUC、SIEMENS、AB、GE、MITSUBISHI 等),它们的数控指令格式不完全相同,因此软件系统应选择针对某一数控系统的处理文件,生成特定的数控加工程序,这样才能正确地完成数控加工。这个过程称为后处理。

在整个工作流程中需要输入两种数据:零件几何模型数据和切削加工工艺数据。

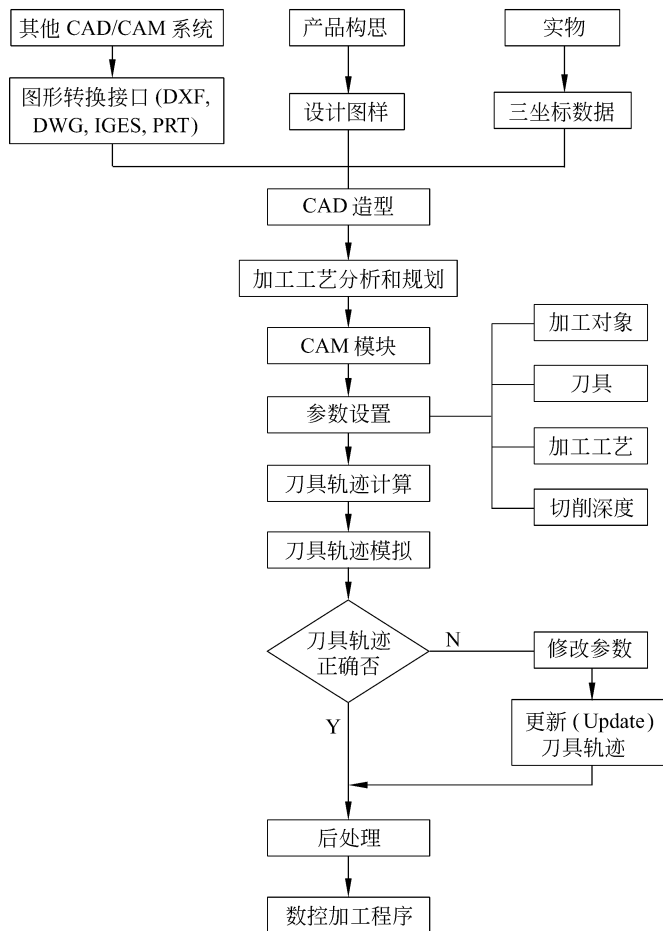


图 1-1 MasterCAM 9.0 软件工作流程

1.2 MasterCAM 9.0 的工作窗口

MasterCAM 9.0 软件的工作界面分为绘图区、主菜单、辅助菜单、工具栏和提示区 5 大部分。

1.2.1 MasterCAM 9.0 的工作界面

运行 MasterCAM 9.0 软件后,将看到 MasterCAM 9.0 的工作界面,如图 1-2 所示。面积最大的部分是绘图区,此区用于绘图和修改图形;左边是主菜单和辅助菜单;顶部是工具栏,它用简单的图形来表示每个工具,单击图形按钮就可快速启动 MasterCAM 9.0 软件的对应功能。鼠标指针移到按钮上停留几秒钟,系统将显示该工具的功能提示。用户可按 Alt+B 快捷键来显示或隐藏工具栏。在工具栏下方有一行帮助栏,在操作过程中提示操作信息,一方面显示当前指令状态,另一方面提示下一步操作指令的要求。底部的空白区是提示区,显示系统数据和输入的参数,也可显示主菜单中的提示。在工作界面中有标题栏、坐标值显示、坐标轴标记等内容,如图 1-2 所示。

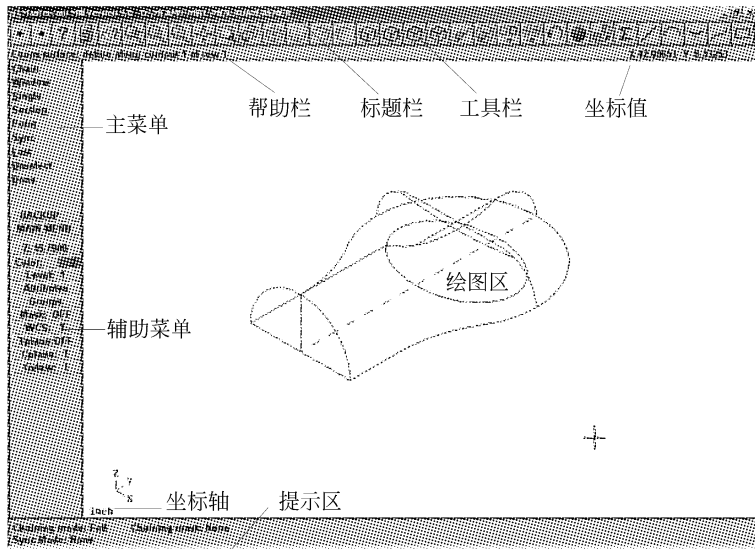


图 1-2 MasterCAM 9.0 软件的工作界面

下面将主要对 MasterCAM 9.0 软件工作界面中的主菜单、辅助菜单进行介绍。

1.2.2 主菜单

启动 MasterCAM 9.0 软件后,主菜单区显示的是主菜单 Main Menu,如图 1-3 所示。

主菜单中包含了该软件的主要功能选项,主菜单各选项的说明见表 1-1。



图 1-3 主菜单

表 1-1 主菜单选项说明

选 项	说 明
Analyze(分析)	显示绘图区已选中图素的所有信息,让用户了解图素,并可进行质量、体积等计算
Create(创建图形)	在绘图区创建图形,可绘制点、曲线、曲面和标注尺寸等
File(文档)	处理文档,可以储存、取出、编辑、打印等
Modify(修整)	修改屏幕上显示的图形,如:倒圆角、修剪、打断、连接等
Xform(转换)	用镜像、旋转、比例、平移、偏置和其他的指令来转换屏幕上的图形
Delete(删除)	可以从屏幕上和系统的数据库中删除图素
Screen(屏幕)	可以改变屏幕上图形的显示
Solids(实体模型)	可以用挤压、旋转、扫描、举升、倒圆角、外壳、修剪等方法绘制实体模型
Toolpaths(刀具路径)	进入刀具路径菜单,让用户选择刀具路径的选项
NC Utilities(公共管理)	进入公共管理菜单,让用户编辑、管理和检查刀具路径的选项

主菜单的菜单项是级联的,这一点不同于 Windows 软件常采用的下拉式菜单。当从主菜单中选择某一选项后,该菜单项的子菜单直接显示在主菜单区,这时用户可选择相应的命令或进入下一级子菜单。通过对相继出现的菜单进行选择,主菜单的菜单项显示会不断变化,直到完成。如,要绘制一个矩形,其菜单项操作过程如图 1-4 所示。

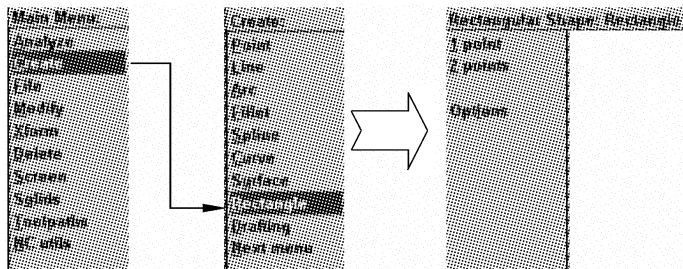


图 1-4 级联式主菜单的菜单项操作过程

单击 BackUp 按钮,可返回前一次使用的菜单;按 Esc 键,其作用相同。一直单击 BackUp 按钮或按 Esc 键,最终可返回主菜单。

若直接单击 Main Menu 按钮,则可直接返回到主菜单。

1.2.3 辅助菜单

辅助菜单如图 1-5 所示,用于设置当前作图的工作深度、图层、颜色、对象属性、构图平面、视角等。在应用过程中,这些设置保持不变,直到改变设置。下面介绍主要辅助菜

单的功能。

1. Z: 0.000 (工作深度)

该命令用来设置作图时的工作深度,工作深度是相对于系统的原点(X0,Y0,Z0)而定义的。当选择 **Z: 0.000** 命令时,主菜单区显示点输入菜单,此时可使用鼠标选择已存在的点或在系统提示区输入深度值,按回车键确定。工作深度的概念非常重要,在这里要树立一个立体的概念。例如,绘制一个立方体,在绘制俯视图时,若顶面的工作深度为 0,则底面就要给一个工作深度,以此确定绘图面所处的空间位置,否则将无法在正确的位置绘图,这是因为立方体的顶面和底面间有一定距离,这个距离就是工作深度。工作深度的关键作用是用来设置绘图面的位置。有关内容稍后详述。



图 1-5 辅助菜单

2. Color: 13 (颜色)

该命令用于改变当前作图的颜色。选择该命令后,系统打开 Color 对话框,可以看到 16 色或 256 色样板,如图 1-6 所示。Color 对话框中 Current 文本框内的数值为当前设置颜色的色号,其选值范围为 0~255。用户可直接输入颜色的色号或在其下面的色板中选取需要的颜色,在其后的颜色显示框中显示的是当前设置颜色的色样,单击“OK”按钮予以确认。

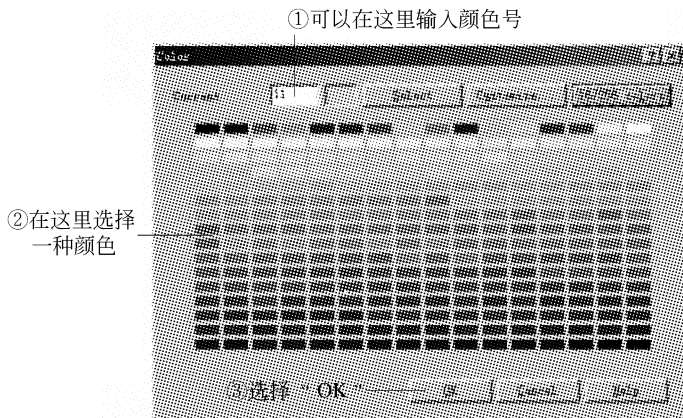


图 1-6 Color 对话框

3. Level: 1 (图层)

图层是管理图形的一个重要工具,可以通过给图层命名来对其进行分类,设置图层为

可见或隐藏。从辅助菜单中选择 **Level: 1** 命令或用快捷键 Alt+Z 打开 Level Manager 图层设置对话框,如图 1-7 所示。

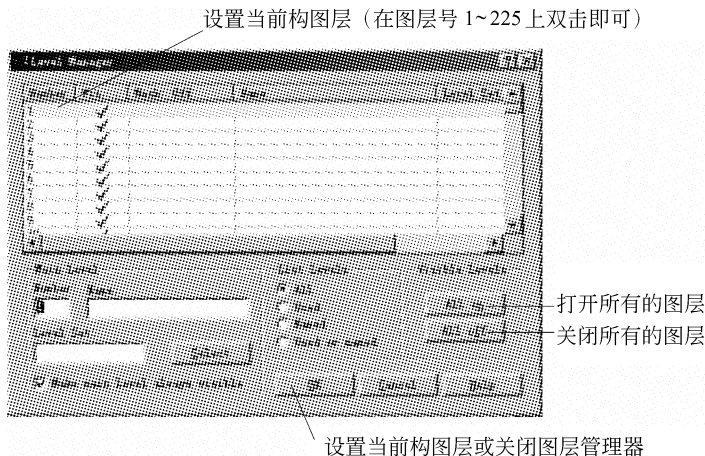


图 1-7 Level Manager 对话框

一个 MasterCAM 9.0 软件的图形文件可以包含线框、曲面、实体、尺寸标注、刀具路径等对象,把不同的对象放在不同的图层中,可以控制不同的对象在绘图区是可见或不可见,方便操作。单击图层列表的 Visible 单元格,设置该图层为可见或隐藏,也可在单元格中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择 All Selected On(打开所有图层)命令或 All Selected Off(关闭所有图层)命令来设置。

Level Manager 对话框中 Mask off 的单元标题栏用以设置图层的限制属性,选择 Mask off 单元标题栏后会在对应的单元格中出现“√”符号,表示限制图层的使用,此后对该图层只可选取,不可更改,但不影响其他图层的操作,一次只能设置一个限制层。

为了区分图层的内容,可以给图层命名,双击对话框中 Name 单元标题栏,其变成可编辑状态,输入图层名称,按 Tab 键退出单元格编辑。

Main Level 选项区域用来设置当前工作层,当前绘制的任何图素,都是放在当前工作层,一次只能设置一个当前工作层。在 Main Level 选项区域的 Number 文本框中输入图层号或在图层列表的 Number 单元标题栏下双击某一图层号,即将该图层设置为当前工作层。在 Level Manager 对话框中,当前工作层显示为黄色,当前工作层不可隐藏。

在 List Levels 选项区域设置图层列表中列出的图层类型。可以选择列出所有的图层(All)、使用过的图层(Used)、已命名的图层(Named)或已使用/命名的图层(Used or Named)。

4. **Attributes** (属性)

在辅助菜单中选择 **Attributes** 命令时,打开 Attributes(属性设置)对话框,如

图 1-8 所示,可设置点的样式、线型和线宽、作图颜色,对图层进行属性管理。

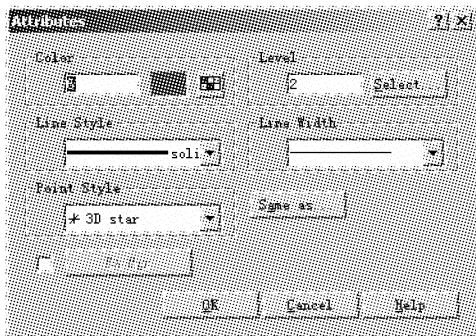


图 1-8 Attributes 对话框

颜色和图层的管理与前述相同,在 Line Style 列表框中设置当前作图的线型,系统提供 5 种线型;在 Line Width 列表框中设置当前作图的线宽,系统提供了 5 种线宽;在 Point Style 列表框中设置当前作图的点样式,系统提供了 6 种点样式。Line Style、Line Width、Point Style 选择列表如图 1-9 所示。

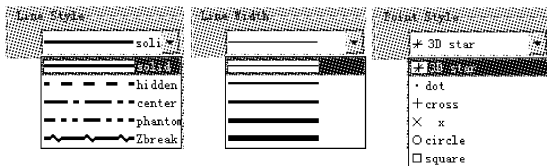


图 1-9 Line Style、Line Width 和 Point style 选择列表

5. Cplane: T (构图平面)

构图平面是 MasterCAM 9.0 软件创建图形时非常关键的辅助功能,要特别重视。构图平面是绘图时的二维平面,具有方位和工作深度两重属性。

要绘制空间图形,必须先用 **Cplane: T** 命令改变构图平面,再用 **Z: 0.000** 命令设置工作深度,两者配合才能完成。构图平面不必与图形视角相匹配,但要避免将绘制的图形放置在不适当的位置。

构图平面与构图原点有关系,默认的构图原点是系统原点(X0,Y0,Z0),是绘制所有图形固定的参考点。也可重新设置参考原点:从辅助菜单选取构图平面→按 Alt+O 键,在主菜单区显示点输入菜单→为新构图原点输入一点。当设置了新的构图原点后,在 Cplane 的右上角显示一个星号(Cplane *)。

选择辅助菜单中的 **Cplane: T** 命令来设置构图平面,常用的构图平面有 4 个,分别为水平构图平面、正立构图平面、侧立构图平面和 3D 构图平面。构图平面子菜单如

图 1-10 所示。

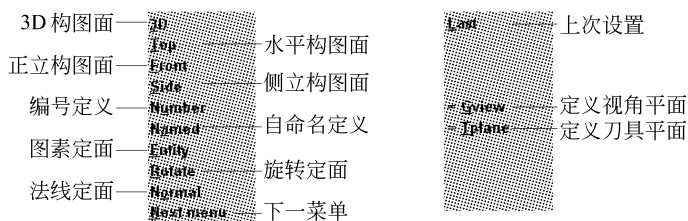


图 1-10 构图平面子菜单

以下介绍构图平面子菜单中各命令的功能。

(1) **3D** : 3D 构图平面

设置为 3D 构图平面后,可在三维空间内绘制图形。如果未定义绘图平面,系统将在 Top 构图平面绘制图形;如果创建的几何对象恰好在平面内,系统将自动在该平面创建对象。例如,当绘制与一个圆相切的直线时,系统将使用圆定义的平面作为绘制切线的构图平面。

(2) **Top / Front / Side** : 水平/正立/侧立构图平面

当选择 Top 命令时,将构图平面设置为水平面(俯视图),这时选取点时仅能选取点的 X、Y 坐标,Z 坐标则由构图深度决定;当选择 Front 命令时,将构图平面设为正立面(主视图),这时仅能选取点的 X、Z 坐标,而 Y 坐标由构图深度决定;当选择 Side 命令时,将构图平面设置为侧立面(侧视图),这时点的坐标仅能选取 Y、Z 坐标,而 X 坐标则由构图深度决定。

(3) **Number** : 编号定义构图平面

在设置构图平面时,可选择预先定义的视图号,有八种标准视图:

Top 俯视图为 1 号;Front 主视图为 2 号;Back 后视图为 3 号;Bottom 仰视图为 4 号;Left Side 左侧视图为 5 号;Right Side 右侧视图为 6 号;Isometric 等轴视图为 7 号;Axonometric 轴向视图为 8 号。

除了上面的构图平面外,还可以生成新的构图平面。当建立新的构图平面时,系统自动为其定义一个构图平面号,在以后使用时,输入已定义的构图平面号,就可重新调用该构图平面。

(4) **Entity** : 图素定面

通过选取绘图区中已存在的几何对象来定义新的构图平面,可以选取实体的一个面或共面的几何对象来定义,也可以选取相交(或延伸相交)的两条直线或 3 个点来定义。当选择该选项时,其子菜单如图 1-11 所示,注意提示信息: Select a flat entity, 2 lines, or 3 Points。

各项含义如下:

① flat entity: 以一个平面图素来设置构图平面, 可以选择一个二维 Spline 曲线, 或一个圆弧, 或是其他任何一个位于平面上的单一图素。

 


图 1-11 Entity 子菜单

② 2 lines: 用屏幕上已存在的两条线来定义构图平面。要注意选择的顺序, 第一条线决定 X 的正方向和构图平面的工作深度, 第二条线决定 Y 的正方向, 如图 1-12 所示。

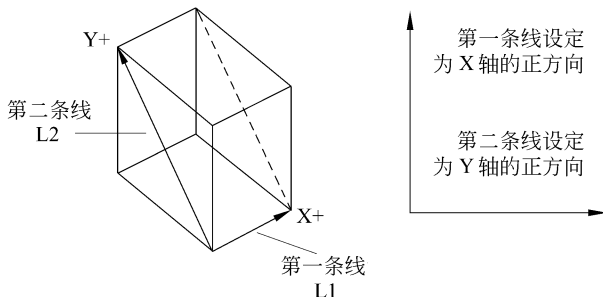


图 1-12 两条线定义构图平面

③ 3 Points: 用不共线的三点来设置构图平面。

 


图 1-13 Select Plane 菜单

在用户已经选取一个或多个图素时(如选取 L1 和 L2), 在主菜单区显示可供选择的平面菜单, 如图 1-13 所示, 并在绘图区显示平面的 X、Y 轴线的图像。单击菜单中的 **Next** 命令, 组成构图平面的轴线在所有的平行平面间变换, 再单击 **Save** 命令, 系统储存新的构图平面号, 并更改构图平面。

(5) **Rotate**: 旋转定面

该命令的作用是将现有的 Cplane(构图平面)旋转一个给定的角度来设定新的构图平面, 输入正的角度表示逆时针旋转, 输入负的角度表示顺时针旋转。当选择 **Rotate** 命令时, 一个三维图像在绘图区显示当前的构图平面, 如图 1-14 所示。同时, 也显示 Rotate View(旋转定面)菜单, 如图 1-15 所示。

Rotate View 菜单中各命令的功能如下:

- ① **X+ up**: 先将构图平面设置在 XZ 平面, 再将该平面绕 Y 轴旋转指定的角度。
- ② **Y+ up**: 先将构图平面设置在 YZ 平面, 再将该平面绕 X 轴旋转指定的角度。
- ③ **About Z**: 先将构图平面设置在 XY 平面, 再将该平面绕 Z 轴旋转指定的角度。
- ④ **Save**: 旋转后所创建的构图平面, 一定要用鼠标单击 **Save** 命令以进行保存, 否则改变无效, 系统仍维持原构图平面。

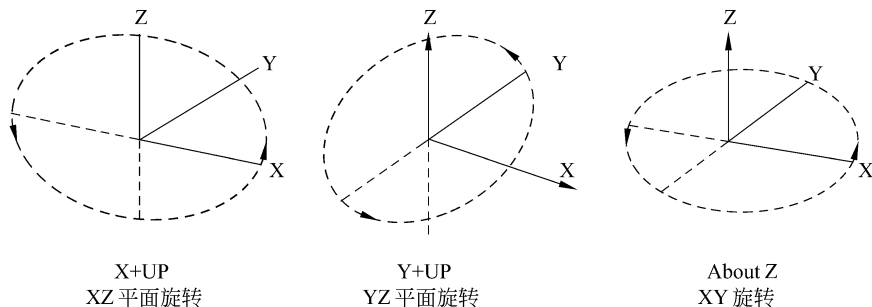


图 1-14 旋转定面

(6) **Normal**：法线定面

该选项是通过设置构图平面的法线来定义构图平面。选取 3D 空间的一条直线后,新的构图平面垂直于该直线。

(7) **Last**

选取该命令时,系统将上一次设置的构图平面作为当前构图平面。

(8) **-Gview**

选取该命令时,系统将当前的视角平面设置为构图平面。

 


图 1-15 Rotate View 菜单

1.3 系统设置

系统设置主要是设置系统的默认值,系统将这些值保存在设置文件(*.CFG)中,如果需要,用户可以改变默认值和选项,并保存新的设置文件。

1. 配置

选择 Main Menu→Screen→Configure 命令,启动系统设置功能,在弹出的 System Configuration(系统设置)对话框中单击 Allocations 选项卡,如图 1-16 所示。根据计算机内存容量和图形文件的大小为 MasterCAM 9.0 软件的某些功能设置最大值。

2. 公差

单击 Tolerances 选项卡,结果如图 1-17 所示。该选项卡用于设置默认公差值,如串联图元、曲线、曲面等。公差在 MasterCAM 9.0 软件中是一个很重要的概念,与制造环节的零件公差相匹配,即在 MasterCAM 9.0 软件中绘制的图形对象也是有公差的,其含义与零件公差一样。当在 MasterCAM 9.0 软件中串联图元或曲线、曲面时,串联的对象可以不相交,只要在其串联公差范围内即可;而通常在绘制曲线、曲面时都包含一个拟合